

SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
Số: /YCBG-BVĐK
V/v: Mời báo giá dịch vụ sửa chữa
thiết bị y tế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 3 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: " Sửa chữa, bảo dưỡng các dây nội soi dạ dày, dây nội soi đại tràng, dây nội soi khí phế quản " trong Bệnh viện" với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.
 - Địa chỉ: Số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Phạm Thành Trung. Nhân viên phòng Vật tư – TBYT, bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá:
 - Từ 08h ngày 01 tháng 4 năm 2024 đến trước 16h ngày 11 tháng 4 năm 2023.
 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày phát hành báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

STT	Danh mục dịch vụ sửa chữa	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dây nội soi khí phế quản Model: EB-530S Serial: 6B083K189 Hãng sản xuất:	* Tình trạng: - Hình ảnh bị mờ tối - Dây dẫn sáng bị đứt tối một bên - Bộ phận uốn cong bị biến	01	Dây	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang	Không có

	<p>Fujifilm Nước sản xuất: Nhật Bản</p>	<p>dạng móp méo - Vỏ ống luôn bị móp méo - Nắp nhựa bị chát bần bám cặn * <u>Phương hướng sửa chữa:</u> <i>Thay mới các phụ tùng sau:</i> - Bộ phận thân ống soi: 01 cái - Ống nối (đồng): 02 cái - Đai ốc (đồng): 02 cái</p>				
2	<p>Dây nội soi đại tràng Model: EC-530WL3 Serial: 1C643K926 Hãng sản xuất: Fujifilm Nước sản xuất: Nhật Bản</p>	<p>* <u>Tình trạng:</u> - Vỏ ống dẫn bị nứt vỡ - Hình ảnh bị nhiễu khi uốn góc - Kênh sinh thiết bị gợn đoạn ống cong Dây dẫn sáng bị kém - Bề mặt vỏ ống luôn bị lão hóa, bong tróc - Bộ phận uốn cong bị đứt - Tay cầm điều khiển bị vỡ vỏ nhựa - Bộ phận kết nối ống soi với nguồn sáng không đúng loại dây - Bo mạch bị lão hóa - Bề mặt bộ phận kết nối tín hiệu bị lão hóa * <u>Phương hướng sửa chữa:</u> <i>Thay mới các phụ tùng sau:</i> - Nắp nhựa: 01 cái - Ốc vít: 01 cái - Bộ phận thân ống soi: 01 cái - Vỏ ống dẫn: 01 cái - Bộ phận kết nối tín hiệu: 01 cái - Đầu kết nối: 01 cái - Nắp chống nước: 01 cái - Dây cáp (thép): 04 cái - Dây đai: 01 cái</p>	01	Dây	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang	Không có

		<ul style="list-style-type: none"> - Bo mạch 1: 01 cái - Bo mạch 2: 02 cái - Tay cầm điều khiển: 01 cái - Vòng sắt: 01 cái - Ốc vít 1: 03 cái - Ốc vít 2: 01 cái - Ốc vít 3: 04 cái - Ốc vít 4: 03 cái - Ống nối (đồng): 04 cái - Đai ốc (đồng): 04 cái 				
3	<p>Dây nội soi dạ dày Model: EG-201FP Serial: RG229A399 Hãng sản xuất: Fujifilm Nước sản xuất: Nhật Bản</p>	<p>* Tình trạng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kênh sinh thiết bị rò rỉ - Không có hình ảnh nội soi - Bộ phận uốn cong bị biến dạng - Vỏ ống luôn bị bong tróc và lão hóa bề mặt - Vỏ ống dẫn bị lão hóa bề mặt - Bo mạch bị oxi hóa <p>* Phương hướng sửa chữa: <i>Thay mới các phụ tùng sau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ phận thân ống soi: 01 cái - Vỏ ống dẫn: 01 cái - Bo mạch: 01 cái - Đai ốc (đồng): 04 cái - Ống nối (đồng): 04 cái 	01	Dây	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang	Không có
4	<p>Dây nội soi dạ dày Model: EG-530WR Serial: 9G361K615 Hãng sản xuất: Fujifilm Nước sản xuất: Nhật Bản</p>	<p>* Tình trạng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hình ảnh bị quầng - Bộ phận uốn cong bị biến dạng - Kênh sinh thiết bị gợn đoạn uốn cong <p>* Phương hướng sửa chữa: <i>Thay mới các phụ tùng sau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu thu hình: 01 cái - Bộ phận uốn cong: 01 cái - Kênh sinh thiết: 01 cái 	01	Dây	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang	Không có

		<ul style="list-style-type: none"> - Kênh khí: 01 cái - Kênh nước: 01 cái - Nắp nhựa: 01 cái - Vòi phun: 01 cái - Vòng sắt: 01 cái - Ốc vít: 01 cái - Ống nối (đồng): 04 cái - Đai ốc (đồng): 04 cái - Vỏ cao su: 01 cái 				
5	<p>Dây nội soi đại tràng Model: EC-530WM Serial: 3C593A008 Hãng sản xuất: Fujifilm Nước sản xuất: Nhật Bản</p>	<p>*Tình trạng: - Vỏ ống dẫn bị rò rỉ - Hình ảnh bị chập chờn - Bộ phận uốn cong bị cứng khi thao tác và hỏng lưới</p> <p>* Phương hướng sửa chữa: <i>Thay mới các phụ tùng sau:</i> - Kênh sinh thiết: 01 cái - Bộ phận uốn cong: 01 cái - Vỏ ống dẫn: 01 cái - Kênh khí nước: 01 cái - Kênh nước phụ: 01 cái - Bo mạch: 01 cái - Ống nối: 01 cái - Ống nối (đồng): 01 cái - Ống nối (đồng): 04 cái - Đai ốc đồng: 04 cái Vỏ cao su: 01 cái</p>	01	Dây	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang	Không có
6	<p>Dây nội soi đại tràng Model: EC-201 WI Serial: RC328A025 Hãng sản xuất: Fujifilm Nước sản xuất: Nhật Bản</p>	<p>*Tình trạng: - Bộ phận uốn cong không hoạt động được</p> <p>* Phương hướng sửa chữa: <i>Thay mới các phụ tùng sau:</i> - Bộ phận uốn cong: 01 cái - Ống nối (đồng): 04 cái - Đai ốc (đồng): 04 cái - Vỏ cao su: 01 cái</p>	01	Dây	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang	Không có
7	<p>Dây nội soi dạ dày Model: EG-600WR Serial: 1G391K698 Hãng sản xuất: Fujifilm</p>	<p>*Tình trạng: - Bề mặt cao su vỏ ống dẫn bị rách. Rò rỉ - Chất lỏng ngấm vào toàn bộ dây soi</p>	01	Dây	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang	Không có

	Nước sản xuất: Nhật Bản	<ul style="list-style-type: none"> - Hình ảnh bị nhiễu - Bo mạch xử lý Oxi hóa - Bề mặt vỏ ống luôn bị lão hóa - Bộ phận uốn cong bị biến dạng - Bề mặt cao su bộ phận kết nối tín hiệu bị lão hóa <p>* <u>Phương hướng sửa chữa:</u> <i>Thay mới các phụ tùng sau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ phận thân ống soi: 01 cái - Vỏ ống dẫn: 01 cái - Bộ phận kết nối tín hiệu: 01 cái - Bo mạch: 01 cái - Ống nối (đồng): 04 cái - Đai ốc (đồng): 04 cái 				
8	<p>Dây nội soi khí phế quản Model : EB-530 Seri: 1B084K617 Hãng sản xuất: Fujifilm Nước sản xuất: Nhật Bản</p>	<p>*<u>Tình trạng :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Không có hình ảnh - Đứt 01 bên dây dẫn sáng - Đầu ống soi có dấu hiệu can thiệp bởi bên thứ 3 - Hỏng bo mạch giao tiếp <p>* <u>Phương hướng sửa chữa :</u> <i>Thay mới các phụ tùng sau :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thay thân dây soi (ISA) - Thay Bo mạch giao tiếp (PCB) - Thay một số phụ tùng liên quan khác : ống nối, đai ốc 				
9	<p>Dây nội soi đại tràng - Model: EC-600WI. - Serial: 5C692K035. - Hãng sản xuất: Fujifilm. - Nước sản xuất: Nhật Bản.</p>	<p>* <u>Tình trạng :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Cơ UP-DOWN kém - Vỏ ống luôn bị rò rỉ, bong tróc - Hình ảnh có nhiều chấm đen nhỏ - Bộ phận uốn cong bị cứng khi thao tác - Dây cáp thép bị đứt - Vỏ ống dẫn bị lão hóa 	01	Dây	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang	Không có

		<p>* Phương hướng sửa chữa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thay Vỏ ống luôn (FSA) - Thay Bộ phận uốn cong (BSA) - Thay Cáp thép (DWA) - Thay Vỏ ống dẫn (FSB) - Thay Một số phụ kiện liên quan: Vỏ cao su (RBS), kênh khí nước (AWT), kênh nước phụ (WJT), 02 vòng sắt, vòng cao su , (RING), đai ốc (đồng), ống nối (đồng) 				
10	<p>Bộ xử lý</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model: VP-4450HD - Serial: 3V567D513 - Hãng sản xuất: Fujifilm. - Nước sản xuất: Nhật Bản. 	<p>* Tình trạng :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không hiển thị hình ảnh <p>* Phương hướng sửa chữa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thay Bo mạch chính (Main PCB) - Thay Bộ tản nhiệt (Heat Sink) 	01	Cái	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang	Không có

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT; PVT-TBYT;

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hưng Đạo